

- WATTMETRE-REFLECTOMETRE
- DIRECTIONAL WATTMETER

ORITEL RW 501



FRANÇAIS
ENGLISH

Notice de fonctionnement

User's manual

 CHAUVIN
ARNOUX

Signification du symbole 

Attention ! Consulter la notice de fonctionnement avant d'utiliser l'appareil.

Dans la présente notice de fonctionnement, les instructions précédées de ce symbole, si elles ne sont pas bien respectées ou réalisées, peuvent occasionner un accident corporel ou endommager l'appareil et les installations.

Vous venez d'acquérir un **Wattmètre-réfectomètre ORITEL RW 501** et nous vous remercions de votre confiance.

Pour obtenir le meilleur service de votre appareil :

- **lisez** attentivement cette notice de fonctionnement,
- **respectez** les précautions d'emploi.

 **PRECAUTIONS D'EMPLOI** 

- Ne jamais utiliser sur un émetteur délivrant une puissance supérieure à 300 W
- Avant d'utiliser l'appareil, s'assurer que l'émetteur à vérifier n'est pas en fonctionnement.
- Si l'ordre de grandeur de la puissance à mesurer n'est pas connu, sélectionner le calibre le plus élevé, puis baisser jusqu'au calibre approprié (voir § 3.2 et 3.3).
- Débrancher l'appareil de l'installation, pour changer les piles (voir § 5.1).
Ne jamais, rebrancher l'appareil, si le capot n'est pas correctement refermé.

GARANTIE

Notre garantie s'exerce, sauf stipulation expresse, pendant **douze mois** après la date de mise à disposition du matériel (extrait de nos Conditions Générales de Vente, communiquées sur demande).

POUR COMMANDER

Wattmètre-réfectomètre ORITEL RW 501 P01.**2551.01**

Livré avec 2 piles de 1,5 V, une abaque RW 501 et cette notice de fonctionnement

Accessoire fourni en option :

■ Sacoché de transport P01.**2980.46**

Rechanges :

■ Abaque RW 501 P01.**2559.01**

■ Lot de 4 piles 1,5 V (type AA) P01.**1007.59**

SOMMAIRE

1. PRESENTATION	3
2. DESCRIPTION	3
2.1 Face avant	3
2.2 Face arrière	4
3. UTILISATION	4
3.1 Installation	4
3.2 Mesure de la puissance incidente	4
3.3 Mesure de puissance réfléchie	4
4. CARACTERISTIQUES	5
5. MAINTENANCE	5
5.1 Remplacement des piles	5
5.2 Vérification métrologique	5
6. ANNEXE - Vue de la face avant	10

1. PRESENTATION

Le **Wattmètre-Réfléctomètre ORITEL RW 501** permet un contrôle rapide et efficace des émetteurs et des ensembles "feeder-antenne" dans les gammes HF - VHF - UHF.

Il est destiné à mesurer la puissance incidente circulant sur une ligne coaxiale d'impédance 50 Ω et la puissance réfléchie par le câble et l'antenne ou la charge.

Cet appareil à lecture directe indique :

- la puissance délivrée par un émetteur sur sa charge
- la puissance réfléchie par cette charge.

Robuste et étanche à la pluie, il peut être équipé, en option, d'une sacoche de transport et de protection. Ses piles autorisent une utilisation en laboratoire ou sur le terrain.

2. DESCRIPTION

2.1 Face avant *(voir 6. Annexe)*

- ① Connecteur d'entrée N femelle permettant de raccorder l'appareil à la sortie de l'émetteur par l'intermédiaire d'un câble coaxial d'impédance 50 Ω .
- ② Connecteur de sortie N femelle permettant de raccorder l'appareil à l'antenne de l'émetteur ou à une charge adaptée dans le cas de mesures en laboratoire.
- ③ Galvanomètre à cadre mobile comportant 6 échelles de mesure, correspondant aux 6 gammes de puissance et une "zone" de contrôle " Test pile ".
- ④ Commutateur de puissance incidente à 6 positions, pour le choix de la gamme adaptée à la puissance de l'émetteur entre 1 W et 300 W pleine échelle.

- ⑤ Commutateur de puissance réfléchi à 6 positions, pour choisir la gamme adaptée à la puissance réfléchi par la charge entre 0,3 W et 100 W pleine échelle.
- ⑥ Commutateur de fonction à 3 positions :
 - mesure de puissance incidente
 - mesure de puissance réfléchi
 - test de la tension des piles
- ⑦ Poussoir de mesure pour la mise en fonctionnement de l'appareil, arrêt automatique après environ 10 minutes de service

2.2 Face arrière

A l'arrière et en bas de l'appareil se situe le logement des piles (voir § 5.1 Remplacement des piles).

3. UTILISATION

3.1 Installation



- S'assurer, tout d'abord, que l'émetteur à vérifier n'est pas en fonctionnement.
- Connecter l'appareil entre la sortie de l'émetteur et l'antenne ou la charge 50 Ω.
- Mettre le commutateur de fonction sur la position "Test piles", appuyer sur le poussoir Mesure et vérifier sur le galvanomètre l'état de charge des piles. Si la charge est correcte, l'aiguille doit être dans la plage indiquée sur le galvanomètre. Sinon, pour changer les piles se reporter au § 5.1 Remplacement des piles.

3.2 Mesure de la puissance incidente



- Mettre le commutateur de fonction sur "Puissance incidente".
- Si cette puissance est inconnue, placer le commutateur ④ sur le calibre le plus élevé 300 W.
- Mettre l'émetteur en fonctionnement
- Appuyer sur le poussoir Mesure.
- Sélectionner le calibre le plus approprié pour lire la mesure.

3.3 Mesure de puissance réfléchi



- Mettre le commutateur de fonction sur "Puissance réfléchi".
- Placer le commutateur ⑤ sur le calibre le plus élevé 100 W.
- Appuyer sur le poussoir Mesure.
- Sélectionner le calibre le plus approprié pour lire la mesure.



Remarque :

L'appareil n'est mis en fonctionnement que lorsqu'une pression a été exercée sur le poussoir Mesure. Cette disposition permet d'obtenir une autonomie de fonctionnement confortable.

L'arrêt du fonctionnement est automatique. Il intervient 5 à 10 minutes après la mise en service. Dans le cas où la mesure n'est pas achevée, appuyer à nouveau sur le poussoir de Mesure.

4. CARACTERISTIQUES

- Plage de fréquence : 25 MHz à 1300 MHz.
- Gammas de puissance incidente :
 - lecture directe sur les 6 gammes du galvanomètre
 - valeur de pleine échelle : 1 W, 3 W, 10 W, 30 W, 100 W, 300 W
- Gammas de puissance réfléchie :
 - lecture directe sur les 6 gammes du galvanomètre
 - valeur de pleine échelle : 0,3 W, 1 W, 3 W, 10 W, 30 W, 100 W
- Impédance : 50 Ω
- Perte d'insertion : $\leq 0,1$ dB
- ROS : $\leq 1,15$
- Précision de mesure (1) de 25 MHz à 1000 MHz : $\pm 6\%$
de 1000 MHz à 1300 MHz : $\pm 8\%$
- Alimentation : 2 piles de 1,5 V (type R6 / AA)
- Dimensions / Masse: 180 x 120 x 60 mm / 1,4 kg environ

(1) En % de la valeur pleine échelle, entre +20°C et +25°C, pour une puissance mesurée dont la pureté spectrale est ≤ 40 dB. Appareil en position verticale.

5. MAINTENANCE



Pour la maintenance, utilisez seulement les pièces de rechange qui ont été spécifiées. Le fabricant ne pourra être tenu pour responsable de tout accident survenu suite à une réparation effectuée en dehors de son service après-vente ou des réparateurs agréés.

5.1 Remplacement des piles



Toujours débrancher l'appareil de l'installation avant de changer les piles.

- Démontez le capot situé dans le bas de la face arrière en dévissant les 2 vis quart de tour.
- Extraire les piles usagées et les remplacer par des piles neuves 1,5 V de type R6 / AA.
- Remonter le capot avant de rebrancher l'appareil.

5.2 Vérification métrologique



Comme tous les appareils de mesure ou d'essais, une vérification périodique est nécessaire.

- Pour les vérifications et étalonnages de vos appareils, adressez-vous à nos laboratoires de métrologie accrédités COFRAC ou aux agences MANUMESURE.
Renseignements et coordonnées sur demande :
Tél. : 02 31 64 51 43 Fax : 02 31 64 51 09
- **Réparation sous garantie et hors garantie.**
Adressez vos appareils à l'une des agences régionales MANUMESURE, agréées CHAUVIN ARNOUX.
Renseignements et coordonnées sur demande :
Tél. : 02 31 64 51 43 Fax : 02 31 64 51 09
- **Réparation hors de France métropolitaine.**
Pour toute intervention sous garantie ou hors garantie, retournez l'appareil à votre distributeur.

Meaning of the  symbol

Warning ! Please refer to the User's Manual before using the instrument.

In this User's Manual, the instructions preceded by the above symbol, should they not be carried out as shown, can result in a physical accident or damage the instrument and the installations.

Thank you for purchasing a **ORITEL RW 501 directional wattmeter**.

To get the best service from this instrument :

- **read** this user's manual carefully,
- **respect** the safety precautions detailed.

 **PRECAUTIONS FOR USE** 

- Never use on a transmitter with a power supply of more than 300 W
- Before using the instrument, ensure that the transmitter to be checked is not in operation.
- If you do not have an approximate idea of the power to be measured, set the power output to the highest value before switching the instrument on, then lower to the appropriate calibre (see § 3.2 and 3.3).
- Disconnect the instrument from the installation to change the batteries (see § 5.1)
Never reconnect the instrument if the lid has not been properly closed.

WARRANTY

Our guarantee is applicable for **twelve months** after the date on which the equipment is made available (extract from our General Conditions of Sale, available on request).

TO ORDER

ORITEL RW 501 directional wattmeter P01.**2551.01**
Supplied with 2 x 1.5 V batteries, a counting frame RW 501 and this user's manual

Accessory available on option :

■ Shoulder bag P01.**2980.46**

Spares :

■ Counting frame RW 501 P01.**2559.01**

■ Set of four 1.5 V batteries (AA type) P01.**1007.59**

CONTENTS

1. PRESENTATION	7
2. DESCRIPTION	7
2.1 Front	7
2.2 Back	8
3. UTILISATION	8
3.1 Installation	8
3.2 Measurement of incident power	8
3.3 Measurement of reflected power	8
4. CHARACTERISTICS	9
5. MAINTENANCE	9
5.1 Replacing the batteries	9
5.2 Metrological verification	9
6. ATTACHMENT - Front view	10

1. PRESENTATION

The **ORITEL RW 501 directional wattmeter** enables the user to verify transmitters and “feeder antenna” units in the HF - VHF - UHF ranges rapidly and efficiently.

It measures the power circulating on a 50 Ω impedance coaxial line and the power reflected by the cable and antenna or the load.

The instrument provides a direct reading of:

- the power delivered by a transmitter on its load
- the power reflected by this load.

Robust and showerproof, a protective shoulder bag is available on option. Due to its battery operation, it can be used in a laboratory or out on site.

2. DESCRIPTION

2.1 Front *(see 6. Attachment)*

- ① Female N input socket to connect the instrument to the transmitter output by means of a 50 Ω impedance coaxial cable.
- ② Female N output socket to connect the instrument to the transmitter antenna or to an adapted load if used for measurement in a laboratory.
- ③ A moving coil galvanometer with 6 measurement scales, corresponding to the 6 power ranges and a “BATTERY TEST” verification “zone”.
- ④ 6-position incident power switch, to select the range adapted to the power of the transmitter between 1 W and 300 W full scale.

- ⑤ 6-position reflected power switch to select the range adapted to the reflected power of the load between 0.3 W and 100 W full scale.
- ⑥ 3-position function switch:
 - measurement of incident power
 - measurement of reflected power
 - battery voltage test
- ⑦ Measurement push button to start the instrument, automatic cut-off after approximately 10 minutes operation.

2.2 Back

A battery compartment access cover is located at the base of the back of the instrument (see § 5.1 Replacement of batteries).

3. USE

3.1 Installation



- First ensure that the transmitter is not in operation.
- Connect up the instrument between the transmitter output and the antenna or the 50 Ω load.
- Put the function switch on the “Battery test” position, press on the Measurement push button and check the battery charge status on the galvanometer. If the charge is alright, the finger should be in the range indicated on the galvanometer. Otherwise, to change the batteries, refer to § 5.1 Replacement of batteries.

3.2 Measurement of incident power



- Put the function switch on “Incident power”.
- If you do not know the power, first position the switch ④ on the highest setting (300 W).
- Turn on the transmitter
- Press on the Measurement button
- Select the most appropriate setting to read off the measurement.

3.3 Measurement of reflected power



- Put the function switch on “Reflected power”.
- Put the switch ⑤ on the 100 W setting (the highest setting).
- Press on the Measurement button.
- Select the most appropriate setting to read off the measurement.



Note :

The instrument is only set in operation when the Measure button is pressed. This arrangement allows for a comfortable operating autonomy.

Operation is stopped automatically, 5 to 10 minutes after initiation.

Should measurement not be complete, press on the Measurement button once more.

4. CHARACTERISTICS

- Frequency range : 25 MHz to 1300 MHz.
 - Incident power ranges :
 - direct reading off the 6 ranges of the galvanometer
 - full scale value : 1 W, 3 W, 10 W, 30 W, 100 W, 300 W
 - Reflected power ranges :
 - direct reading off the 6 ranges of the galvanometer
 - full scale value : 0.3 W, 1 W, 3 W, 10 W, 30 W, 100 W
 - Impedance : 50 Ω
 - Insertion loss : $\leq 0,1\text{dB}$
 - SWR : $\leq 1,15$
 - Measurement precision (1): 25 MHz to 1000 MHz : $\pm 6\%$
1000 MHz to 1300 MHz : $\pm 8\%$
 - Power supply : 2 x 1.5 V batteries (R6 / AA type)
 - Weight/ Dimensions : 180 x 120 x 60 mm / approximately 1.4 kg
- (1) As a % of the full scale value between + 20°C et + 25°C for power measured with a spectral purity of $\leq 40\text{ dB}$. Instrument in a vertical position.

5. MAINTENANCE



For maintenance, use only specified spare parts. The manufacturer will not be held responsible for any accident occurring following a repair done other than by its After Sales Service or approved repairers.

5.1 Replacement of batteries



Always disconnect the instrument from the installation before changing the batteries

To change batteries :

- remove the cover at the bottom of the back by unscrewing the 2 quarter turn screws,
- remove the used batteries and replace them with new 1.5 V R6 / AA type batteries,
- replace the cover before reconnecting the instrument.

5.2 Metrological verification



It is essential that all measuring instruments are regularly calibrated.


For checking and calibration of your instrument, please contact our accredited laboratories (list on request) or the Chauvin Arnoux subsidiary or Agent in your country.

■ Repairs under or out of guarantee

please return the product to your distributor.

6. ANNEXE / ATTACHMENT

Vue de la face avant / Front view

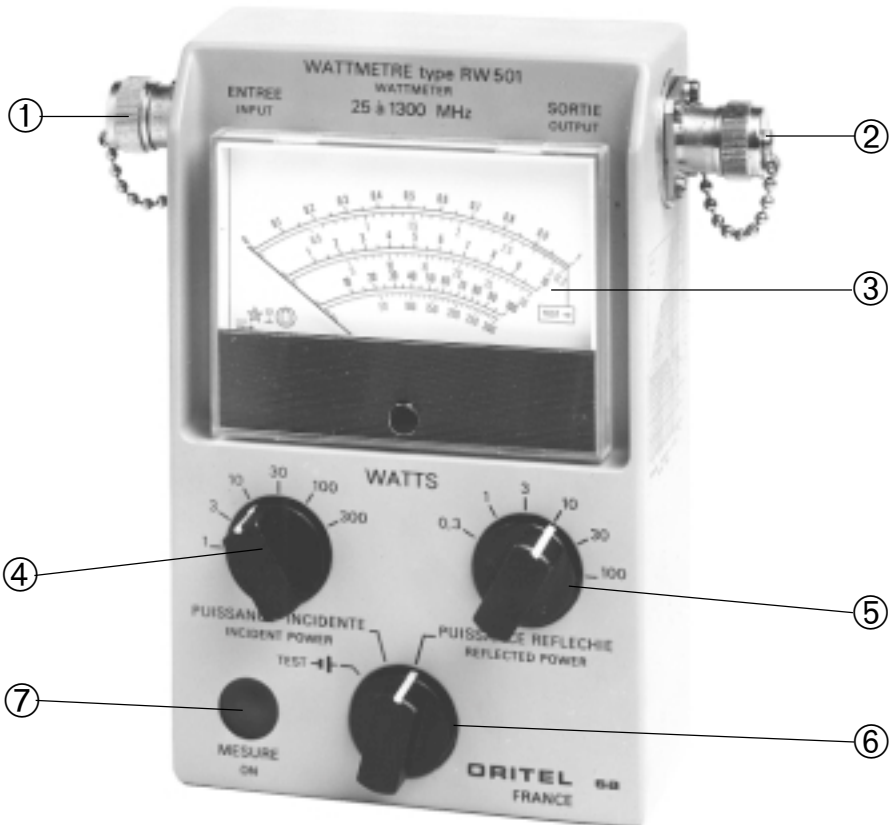



10-98

Code 906 120 509 - Ed. 1

Deutschland : CA GmbH - Straßburger Str. 34 - 77694 Kehl / Rhein - Tel : (07851) 99 26-0 - Fax : (07851) 99 26-60

España : CA Iberica - C/Roger de Flor N° 293, 4° 1ª - 08025 Barcelona - Tel : (93) 459 08 11 - Fax : (93) 459 14 43

Italia : AMRA CA SpA - via Torricelli, 22 - 20035 Lissone (MI) - Tel : (039) 2 45 75 45 - Fax : (039) 48 15 61

Österreich : CA Ges.m.b.H - Slamastrasse 29 / 3 - 1230 Wien - Tel : (1) 61 61 9 61 - Fax : (1) 61 61 9 61 61

Schweiz : CA AG - Einsiedlerstrasse 535 - 8810 Horgen - Tel : (01) 727 75 55 - Fax : (01) 727 75 56

UK : CA UK Ltd - Waldeck House - Waldeck road - Maidenhead SL6 8br - Tel : (01628) 788 888 - Fax : (01628) 628 099

USA : CA Inc - 99 Chauncy Street - Boston MA 02111 - Tel : (617) 451 0227 - Fax : (617) 423 2952

USA : CA Inc - 15 Faraday Drive - Dover NH 03820 - Tel : (603) 749 6434 - Fax : (603) 742 2346

190, rue Championnet - 75876 PARIS Cedex 18 - FRANCE
Tél. (33) 01 44 85 44 85 - Fax (33) 01 46 27 73 89 - <http://www.chauvin-arnoux.com>